

Reajuste de intervalo en BMW Serie 5 E39

Este método para resetear el intervalo de servicio solamente es válido para los vehículos BMW con carrocería E39.

BMW 520D 2.0 (2000-2003)

BMW 520I 2.0 (1996-2001)

BMW 520I 2.2 (2000-2003)

BMW 523I 2.5 (1996-2000)

BMW 525D 2.5 (2000-2003)

BMW 525I 2.5 (2000-2003)

BMW 525TD 2.5 (1997-2003)

BMW 528I 2.8 (1996-2000)

BMW 530D 3.0 (1998-2003)


BMW 530I 3.0 (2000-2003)

BMW 535I 3.5 (1996-2003)

BMW 540I 4.4 (1996-2003)

BMW M5 5.0 (1998-2003)



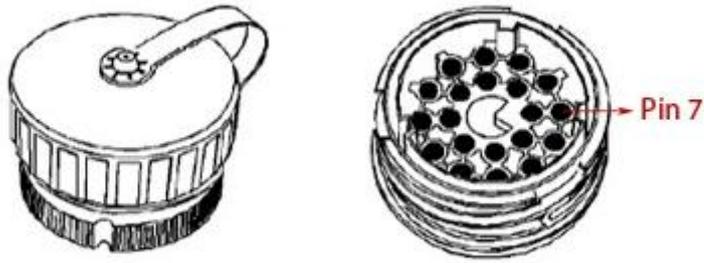

Instrucciones:

Para vehículos con conector de diagnóstico debajo del capó:

1. Poner llave en contacto.
2. Conectar la lámpara de pruebas entre el Pin 7 del conector de diagnóstico y masa.
3. Transcurridos 3 segundos (para reajuste de inspección serán necesarios 12 segundos), se encenderán 5 testigos verdes en la pantalla del cuadro.
4. Quitar llave del contacto.

Para vehículos sin conector de diagnóstico debajo del capó:



1. Quitar el contacto.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón (A).
3. Gire la llave de encendido a la posición I.
4. Transcurridos 5 segundos, aparecen las palabras "OIL SERVICE" o "INSPECTION" junto con el mensaje "reset" o "re".
5. Mantenga pulsado el botón (A). Transcurridos otros 5 segundos, el mensaje "reset" comienza a parpadear.
6. Suelte el botón (A). Pulse y suelte de nuevo el botón (A).
7. El nuevo intervalo de revisión saldrá en la pantalla.
8. Pulse y suelte el botón (A). El mensaje "END SIA" saldrá en la pantalla.

9. Quitar el contacto.